


Elano

Elano
66 17 52 53

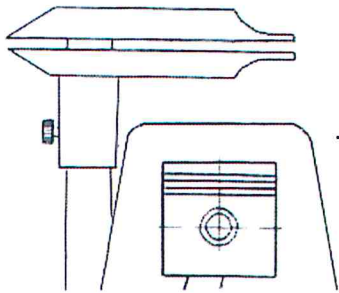

Service-information

0112/16
December 2016



Vedr. Vand i Tuff Torq transmissioner.

Vi har i flere tilfælde konstateret vandperler i olien under garantireparationer på ovennævnte transmissioner.

Dette kan skyldes kondens, men det mest sandsynlige er brug af højtryksrensere til rengøring af maskinen.

Hvis der anvendes højtryksrensere til rengøring af maskinen, bør man undgå at rette vandstrålen direkte på transmissionen.

HT/JT